

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクタのリコール届出(届出番号:5393)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2023年10月31日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

農耕トラクタの前後進制御用電磁バルブ(シャトルバルブ)において、以下①②の内容により、検出スイッチの誤作動によりエラーが検出され、フェールセーフ機能により走行停止することがある。

また、そのまま使用を続けると徐々にエラーの発生頻度が高くなり、最終的に走行停止後に走行不能に至るおそれがある。

①シャトルバルブ内部の構造が適切でないため、バルブ内部に発生した極微小な油圧の圧力差によりスイッチ作動部部品が押されることで、検出スイッチが誤作動する。

②シャトルバルブの検出スイッチ内部のガスケットに誤った材料を使用したものがあつたため、ガスケットがシャトルバルブ内部の作動油により膨潤し、膨潤したガスケットがスイッチ内部の接点を押し上げ、接触不良により検出スイッチが誤作動する。

●改善処置の内容：

①対象車両について、シャトルバルブの検出スイッチ作動部の部品を、圧力差の発生を防止する対策部品に交換する。

②対象車両について、シャトルバルブの検出スイッチの製造ロット番号を確認し、誤材料を使用した製造ロットである場合は正規品のスイッチに交換する。

●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数
GV601H	KBUU8AMCCN8D10021～ KBUU8AMCHP8E10085	13台
GV651H GVK651H	KBUU8BMCCM8K10003～ KBUU8BMCPP8F10313	19台
GV701H GVK701H	KBUU8CMCCN8B10025～ KBUU8CMCVP8E10692	44台
GV800 GVK800	KBUMKAMCVL8A10003～ KBUMKAMCCP8D20245	24台
GV900 GVK900	KBUMKBMCPM8A40023～ KBUMKBMCCP8A40094	16台
GV1000 GVK1000	KBUMKCMCPL8E60045～ KBUMKCMCEP8A60312	93台

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲	リコール対象車の台数
GV800H GVK800H	MRB-10025～ KBUMKAGCAP8E10226	9 台
GV900H GVK900H	MRB-30063～ KBUMKBGCAP8C30122	6 台
GV1000H GVK1000H	MRA-50027～ KBUMKCGCJP8E50927	4 台
GV1050H GVK1050H	KBUMKDMCTL8A70017～ KBUMKDMCEP8E80738	28 台
		合計：256 台

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

●識別マークの位置：

改善後の識別：機種銘板の左下に白色マーキングを実施する。



●リコール届出番号：「5393」

●改善措置開始日： 2023 年 11 月 7 日

- お問い合わせ窓口：三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-2302
 なお、受付時間は平日の 9:00～17:00 とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。