

2026年2月6日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクタのリコール届出(届出番号:5763)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2026年2月6日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

農耕トラクタの前後進制御用電磁バルブ(シャトルバルブ)において、以下①②の内容により、検出スイッチの誤作動でエラーが発報し、フェールセーフ機能により走行停止することがある。また、そのまま使用を続けると走行停止後に走行不能に至るおそれがある。

①シャトルバルブ内部の構造が不適切なため、バルブ内部に発生した極微小な油圧の圧力差によりスイッチ作動部部品が押されることで、検出スイッチが誤作動する。

②設計検討が不十分なため、検出スイッチが油浸されることで、検出スイッチ内部の接点に有機物が発生し、導通不良を引き起こすことで検出スイッチが誤作動する。

●改善処置の内容：

①全車両について、シャトルバルブの検出スイッチ作動部の部品を対策部品に交換する。

②全車両について、対策プログラムに書き換える。

●対象車両：

通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲	リコール対象車の台数
GV601H	10021 ~ 10153	①17台 ②30台
GV651H GVK651H	10003 ~ 10506	①18台 ②37台
GV701H GVK701H	10025 ~ 11539	①43台 ②87台
GV800 GVK800	10025 ~ 10263	① 4台 ②28台

GV900 GVK900	30063 ~ 30142	① 5台 ②21台
GV1000 GVK1000	50027 ~ 51215	①30台 ②123台
GV800H GVK800H	10003 ~ 20371	①13台 ②22台
GV900H GVK900H	40023 ~ 40094	② 6台
GV1000H GVK1000H	60045 ~ 60737	① 7台 ②11台
GV1050H GVK1050H	70017 ~ 81018	①13台 ②41台
		合計：①150台 ②406台

※ リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

● 識別マークの位置：

機種銘板の左下に赤色マーキングを実施する。(下図参照)



● リコール届出番号： 「5763」

● 改善措置開始日： 2026年2月9日

● お問い合わせ窓口：

三菱マヒンドラ農機株式会社 品質保証部 TEL：0852-52-2302

なお、受付時間は平日の9:00～17:00とさせていただきます、土・日・祝日は除かせていただきます。